

KALUSTOTIEDOTE II/10

1. PL-hihnojen vaijeripinnien kiinnitys

Kaikki käytössäolevat vaijeripinnilliset PL-hihnat on tarkastettava ennen seuraava hyppyä viallisen vaijeripinnin kiinnityksen takia. Irrotessaan kiinnitysholkistaan vaijeripinni voi aiheuttaa vakavan vajaatoiminnan PV:n repun läppien pysyessä kiinni ja hyppääjän jäädessä roikkumaan PL-hihnasta koneeseen.



Kuva 1. Kuvassa vaijeripinni on luistanut kiinnitysholkista ulos

Tarkastus suoritetaan vetämällä käsin vaijeripinnin kiinnitysholkista. (toisella kädellä kiinni kiinnitysholkista ja toisella kädellä PL-hihnasta -> veto)

Mikäli holkki liikkuu vaijeripinnin päällä siitä vedettäessä tulee kyseessä oleva PL-hihna poistaa välittömästi käytöstä ja lähettää korjattavaksi.

Tarkastuksen saa suorittaa vähintään varavarjonpakkaajan kelpoisuuden omaava henkilö.

Tarkastuksesta tulee kirjata merkintä **KT II/10** PL-hihnaan valmistumerkintöjen läheisyyteen.

Jyväskylässä 24.5.2010
Kalustotyöryhmä

Jakelu: Kalustokelpoisuuden omaavat henkilöt, Kerhojen kalusto-, turvallisuus- ja koulutuspäälliköt, LT ja LT:n alaiset komiteat/työryhmät, Ilmailuhallinto.